光システム製品

光コネクタ製品

光ファイバって、 どうなっているの? 光ファイバ選びで 失敗しないための「基本の基本」!



「光ファイバ/光ケーブルの 基礎知識

細い繊維状の「コア」に光を閉じ込め、

伝搬するものが「光ファイバ」です。

光ファイバは、石英ガラスやプラスチックで形

成される細い繊維状の物質で、右図のように

中心部のコアと、その周囲を覆うクラッドの二

層構造になっています。コアは、クラッドと比較

して屈折率が高く設計されており、光は、全反

射という現象によりコア内に閉じこめられた状

〈光ファイバの構造〉

光ファイバって



全反射とは

態で伝搬します。

右下図Aのように光が屈折率の高い「物質1」から屈折率の低い「物質2」に到達すると、その角度 を変えて進入していきます。光の進入角度がBのように浅くなると、透過する角度も小さくなり、 境界面に対して平行に近くなります。そこでさらに進入角度を小さくすると、Cのように光は「物質

2」に透過することができなくなり、すべての光が 境界面で反射されることになります。このように すべての光が反射されることを全反射と呼び、 このときの入射角度を臨界角と呼びます。

物質2:屈折率 低 物質1:屈折率 高

「コア」に光を閉じ込め 伝搬するものが 「光ファイバ」です。



# 光ファイバに保護被覆を被せ「心線」を形成。 主に、3種類に分かれます。

光ファイバは石英ガラスでできていて非常に脆弱であり、また、通常125 $\mu$ m(0.125 $\mu$ m)と極めて 細いため、周囲に保護被覆を被せてあります。この被覆を被せた状態を心線と呼び、大きく ● 0.25mm素線● 0.9mm心線● テープ心線の三種類に分類されます。

#### **●** 0.25mm素線

光ファイバを紫外線硬化型樹脂で 覆い、0.25mm径にした素線です。 非常に細径なため、ケーブル化す るときの心線収容性に優れ、多心 化する必要があるときに用いられ ます。


#### ② 0.9mm心線

光ファイバをノンハロゲン樹脂で 覆い、0.9mm径にした心線です。 0.25mm素線に比べ強くできてい るため、取り扱い性に優れ、LAN配 線などの少心ケーブルに広く使用 されています。



#### ❸ テープ心線

0.25mm素線を複数平行に並べ、 さらに紫外線硬化型樹脂で覆った 心線です。(さまざまな心数があり ます)0.25mm素線同様に、ケー ブル化するときの心線収容性に優 れ、特に4心タイプは、4心一括で 光ファイバ接続できることから、光 キャビネット/成端架内で使うFO コードにも用いられます。

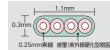

光ケーブルは どんな構造を しているの?



は細な光ファイバ心線を 屋内外での実用に 耐えられるよう保護し、 取り扱いやすい構造に なっています。



ンデックス」と「汎用シングルモード」です。

### いくつタイプが あるの?




光ファイバは





〈光ファイバの種類と伝送速度、伝送距離〉

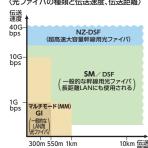

### 光ケーブルは、取り扱い性を高める構造をしています。

繊細な光ファイバ心線を収納する光ケーブルは、屋内外での実用に耐えられるよう工夫する必要が あります。一般的に下のような構成部材が用いられ、層状に構成することで強靱さを増す設計がな されています。これにより、外力の影響を受けにくく、伝送特性の安定した、さらに敷設作業がしやす い光ケーブルがつくれるのです。右下図に、代表的な光ケーブルの例を示します。

### [テンションメンバ]


す。主に鋼線が用いらしめに、クッションのよ る場合はFRP、曲げやす 層を設けています。 さを求める場合はアラ ミド繊維と、用途に応じ て使い分けられます。

### [保護層]

敷設時にかかる張力か 光ファイバを側圧な さまざまな敷設環境 ら光ファイバを守りま どの外力から守るた から光ファイバの保 れますが、無誘導にすうな役割をする保護です。以下に代表的

[シース]

護をするためのもの な敷設環境とシース 構造の使い分けの例 を示します。

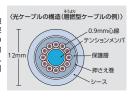

■ポリエチレンシース

機械的強度に優れ、架空・管路敷設等、 多くの環境で使用される最も一般的な シースです。

■HS (High Strength) シース 波付け加工をしたステンレステープ上に ポリエチレンシースをほどこした構造で、 機械的強度を高めています。キッツキや鼠 リス等の鳥獣害対策に用いられます。

■難燃ポリエチレンシース 難燃性をもたせたポリエチレンシース です。一般的に屋内の敷設では難燃性 が必要となります。

■色帯シース ポリエチレンシース上に黄色や緑色等

のストライプを設けた構造です。複数本 のケーブルが敷設されている環境で、 識別性を向上させるためのものです。



### 主要な光ファイバのタイプとして、5種類あります。

現在、情報通信用途に最も使用されてい る光ファイバは、コア、クラッドとも石英ガ ラスでできています。光ファイバは、光の 伝搬するモードの数によって「マルチモー ド」と「シングルモード」の2種類に分類さ れます。さらに、マルチモード光ファイバ は、コアの屈折率分布によって、「ステップ インデックス」と「グレーデッドインデック ス」に分けられます。また、シングルモード 光ファイバは、零分散波長により、「汎用シ ングルモード」と「分散シフト・シングル モード」、「非零分散シフト・シングルモード」 に分けられます。これらのうち、一般的に よく用いられるのは、主に「グレーデッドイ

射を繰り返して遠回りしており、そ の結果、伝搬信号は大きく歪んで しまいます。このため「ステップイン デックス」は狭帯域になり、現在で はほとんど使用されていません。



グレーデッドインデックス・マルチモード光ファイバ(GI) コアの屈折率を滑らかに分布させた光ファイバで、標準的には、 50μm、または62.5μmのコア径をもっています。コア内の屈折 率を滑らかに変化させることにより、「ステップインデックス」に見 られた伝搬信号の歪みが、大幅に改善されました。右下図では、 伝搬距離の異なるモードが複数存在していますが、最短距離を 進むモードは屈折率の高いコア中心を通るため光の速度が遅く、 遠回りするモードは屈折率の低い部分を通るため光の速度が速 くなり、相対的にどのモードの光も同じ速度で伝搬することになり ます。「グレーデッドインデックス」は、次に紹介する「シングルモー

ステップインデックス・マルチモード光ファイバ(SI)

コアの屈折率が一定の光ファイバで、光はコア内を多くのモード

(光の通り道)に分かれて伝搬します。右下図の中のモードを比較

すると、一方はまっすぐ最短距離で進むのに対し、もう一方は反

ド」に比べ伝送損失が大きいので すが、光ファイバ接続が簡単でネッ トワーク機器も圧倒的に安価なた め、LANなどの近距離情報通信用 途として広く使用されています。



汎用シングルモード光ファイバ(SM)

コア径を小さくすることでモードを1つにした光ファイバで、マ ルチモードで見られたようなモードの違いによる伝搬信号の歪 みは発生せず、極めて広帯域な特性を有します。汎用のシング

ルモード光ファイバは、1310nm 帯に零分散波長があるため、伝送 損失が低く優れた特性を有し、高 品質で安定した通信が求められる 幹線網に用いられています。



分散シフト・シングルモード光ファイバ(DSF) 伝送損失が1310nm帯よりも低い1550nm帯を零分散波長と したシングルモード光ファイバです。長距離伝送に適しています。

非零分散シフト・シングルモード光ファイバ(NZ-DSF) 零分散波長を1550nm帯から少しずらすことにより、1550nm 帯での非線形現象を抑制した光ファイバです。波長分割多重 (WDM)伝送に向き、超高速の長距離伝送に適しています。

融着接続機/

光システム製品

光ファイバの 接続って、 どう作業するの?

接続技術への理解を深め 作業を行いましょう。



# 「光ファイバ接続の 基礎知識|



光ファイバの 接続方法って 何があるの?



融着接続、 メカニカルスプライス、 コネクタ接続の 3種類があります。



### 光ファイバの接続技術は3種類、2分類あります。

光ファイバの接続技術は、永久接続である融着接続およびメカニカルスプライスと、繰り返し着脱 が可能なコネクタ接続に分類できます。

光コネクタ接続は、光サービスの運用や保守で切り替えが必要な接続点で主に使用され、それ以 外の場所では主に永久接続が使用されます。

### 光ファイバ接続損失は、軸ずれ等で発生します。

光ファイバの接続では、光が通るコア部分を対向させ、正しく位置決めすることが必要です。 光ファイバの接続損失は主に以下により発生します。

2 角度ずれ

要です。

4 反射

#### 11 軸ずれ

接続する光ファイバ間の光軸のずれが接続損失の原 因になります。汎用のシングルモードファイバの場 合、おおよそ軸ずれ量の二乗に 0.2 を乗じた値が接 続損失になります。 (光源波長 1310nm の場合、例: 1 μ m の軸ずれで約 0.2dB)

### 3 間隙


光ファイバ端面間の間隙により接続損失が発生しま す。たとえば、メカニカルスプライス接続で光ファ イバの端面が正しく付き合わされていないと、接続 損失発生の原因になります。

# 融着接続方式 (2種類)

融着接続は、電極棒間に発生させた放電の熱を利用して、光ファイバを溶融一体化する接続技術 です。融着接続方式は、以下の2種類に分類されます。

#### 1 コア調心方式 コア調心

光ファイバのコアを顕微鏡で観察し、画像処理によりコ アの中心軸が一致するように位置決めを行った後に放電 を行う融着接続方式です。2方向観察のカメラを搭載し た融着接続機を用い、2方向から位置決めを行います。

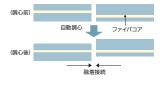

### 2 固定 V 溝調心方式 外径調心

接続する光ファイバの光軸間の角度ずれにより接続

損失が発生します。たとえば、融着接続前の光ファ

イバカッタでの切断面角度が大きくなると、光ファ

イバが傾いて接続される場合があるので注意が必

光ファイバ端面に空隙がある場合は、光ファイバと

空気との屈折率の違いにより、最大 0.6dB 程度の


反射による接続損失が発生します。なお、光コネク

タでの光ファイバ端面清掃は光断を防止するために

重要ですが、光ファイバ端面以外の光コネクタ端面 にゴミを挟んでも損失が発生してしまうので、光コ

ネクタ端面全体の清掃をすることが大切です。

高精度な V 溝を用いて光ファイバを整列し、光ファイバ を溶融させた際の表面張力による調心効果を利用して 外径調心を行う融着接続方式です。最近の製造技術の 進歩により、光ファイバのコア位置等の寸法精度が高く なっているため、低い損失での接続が可能になっていま す。本方式は、主に多心一括接続に使用されます。

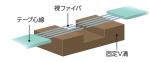

### 融着接続って どうやって するの?



正しい手順と 注意点を 確認しましょう。



# ●ファイバ保護スリーブ挿入

ファイバ保護スリーブは、接続点 での露出させるファイバの保護の ために使用します。ファイバ保護 スリーブは後から挿入できないの で、忘れずに挿入してください。

■ファイバ保護スリーブ内にゴミが 入るのを防ぐため、ファイバ保護 スリーブを挿入する側のファイバ 被覆を、アルコールを含ませた ガーゼで清掃してください。

### 融着接続作業の手順と注意点を確認しましょう。 2心線被覆除去

ファイバのガラス部分を露出させ るために、ジャケットリムーバを用 いて被覆除去を行います。(25~ 30mm 程度)

■ジャケットリムーバは心線にそっ て平行に引いてください。

被覆除去後にアルコールを用いて ガラス部分の清掃を行います。

■きれいなガーゼを用い、当てる 位置を変えながら、ファイバの全 周を丁寧に清掃します。"キュッ キュッ"という音がすると、裸ファ イバ表面がきれいに清掃できて います。

■高純度 (99.5%以上) のエチ ルアルコールを使用します。



融着接続機の操作手順に従い、融着作

■放電テストは、融着作業前に必ず実施

してください。放電テストにより適正

な放電パワーを設定することで、低損

#### △ファイバ切断

### ファイバカッタの操作手順に従い、切断します。

■接続不良の原因になりますので、切断したファイバの先端は、ぶつ けたり触ったりしないよう注意してください。

■切断後のファイバ層を散乱させないよう注意してください。

■切断は、融着作業時の損失特性を左右します。切断不良の低減 のために、カッタの切断刃およびクランプの清掃を心掛けてくだ さい。(写真112)

清掃しても切断不良が改善されない場合は刃の寿命と思われます。 ※[FC-8Rシリーズ]をご使用の場合は、切断刃自動回転式のため、手動での回 転け不亜です






クランプ(上部、下部それぞれ2か所)の清掃





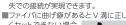

くセットできない場合 があります。軽く指で しごいて曲げ癖をとり 除いてください。

6融着接続

業を行います。



曲げ癖が アルる場合は-ファイパホルダ (真構から見た図) 下向きにセット

#### 6融着部補強

ファイバ融着部にファイバ保護スリーブを被せ、加熱器上で心線補強を行います。

■心線移動時にファイバを曲げたり捻ったりしないように注意してください。破断 の原因になります。

■ファイバ保護スリーブは接続中心にセットしてください。

■加熱器へのセットは、ファイバが曲がらないように軽く引っ張りながらセットし


■単心ファイバの場合、捻れ防止のため、ファイバの被覆上にマーキングしてお き、マーキングの位置をそのままに加熱器に乗せます。






### 〈万が一、軸ずれが起こってしまったら、どうしたら良いですか?〉 ◎~◎の原因が考えられますので、順に試してください。

# a 被覆除去がきれいにできなかった。

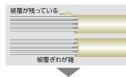

ジャケットリムーバの刃に被覆層が残った まま、被覆除去を行ったためです。標準 添付の清掃ブラシで刃についた層を取り 除き、前記2の手順に戻り、心線被覆除 去からやり直します。

### 動 融着接続機のクランプや V 溝にゴミがついていた。

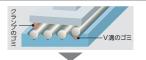

■クランプは、アルコールを含ませた綿棒で軽く拭き 取るように清掃してください。(写真 1)

■ V 満は、標準添付の V 満清掃治具のブラシの腹の 部分が V 溝に当たるように強めに清掃します。ア ルコールを含ませた綿棒清掃する場合は、"キュッ キュッ"と音がするくらいに押し当てて左右に動か し清掃してください。(写真 21)





○左記 ② ⑤を行っても軸ずれが起こって しまう場合は、ファイバの清掃が不十分だったことが考えられます。



前記②の手順に戻り、心線被覆除去から やり直します。

光クロージ

光クロージャの 組立作業って、 どうすればいいの?

チェックポイントを押えて 確実な作業を行いましょう。



# 「光クロージャ組立の 基礎知識|



ケーブル 取り付け時の 注意点はあるの?



ケーブルごとに 異なるので 確認しましょう



### ケーブルごとの注意点を確認しましょう。


#### ●テープスロット型ケーブルの場合

■外被把持金具でケーブルを把持する際は、鬼目 板の曲部側とケーブルの丸形状があう向きに取 り付けてください。取付け向きが間違っていると ケーブル把持力が低下し、規定の把持力を満足 しない事があります。

ケーブルを鬼目板で上下両側から挟み込むタイ プの場合は、ケーブル固定位置が上下中心に来 るように鬼目板のボルト締付け量を調整してくだ さい。ケーブル固定位置が中心からずれている と、ゴムシールとケーブルの間に隙間が空き防 水性能が低下する場合があります。

鬼目板のボルト締付け強さは、ケーブル外被に 鬼目板の刃が食い込むまでが目安です。ボルト 締め付け不足は把持力低下、ボルト締め付け過 ぎはロス増の要因となります。



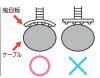

鬼目板へのケーブル取付け向き テンションメンバ把持金具

# クは、各クロージャの丁法書を参照してください。 ケーブルが中心にくるように (※両側が把持具の場合)



■テンションメンバ把持金具でテンションメンバを

把持する際、テンションメンバの表面にスロット

材料カスが残っていないことを確認してくださ

い。カスが付着していると把持力が低下し規定

の把持力を満足しない場合がありますので、サン

ドクロスなどでカスを除去してください。テンショ ンメンバ把持金具を締め付ける際は、テンション

メンバが把持部 V 溝に嵌っている事を確認して

ください。テンションメンバ把持金具の締付トル

#### 2 DZ型ケーブルの場合

■別売りの DZ ケーブルアダプタが必要になりま す。部材販売も実施しておりますので、各営業 窓口へお問い合わせください。


DZ ケーブルアダプタを使用せず直接鬼目板で DZ 型ケーブルを把持すると、鬼目板の刃で光 ファイバ心線を外傷させてしまう場合がありま す。また、ケーブルを十分把持することができず、 規定の把持力を得ることができません。



DZケーブルアダプタ

# ❸ドロップケーブルの場合

■ドロップ外被把持具の溝へ挿入して固定します。 ドロップケーブルが溝に底付きするまで圧入しま す。「挿入部拡大図」の通り、奥まで押し込まれ ていることを確認してください。

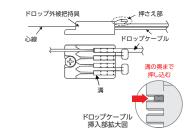


### スリーブ開閉時に 注意することは?



光クロージャごとに 注意点が異なります。



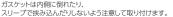



### 光クロージャごとの注意点を確認しましょう。

#### ●架空専用光クロージャの場合

■内部部品を挟み込まないよう、注意して開閉します。 開き防止のラッチが付いているタイプは、根元の ラッチ、先端のラッチの順番で確実に取り付けてく

■グロメット(シールゴム)の水切りが内側にあるこ とを確認します。水が入る隙間ができないよう注意 します。





正しいゴムグロメットの取付け方

### ❷地中/架空用光クロージャの場合

■導入されるケーブル外径に応じたグロメット(ケー ブルシール)、閉塞栓が準備されていることを確認 します。開閉手順は各光クロージャの工法書に従っ てください。グロメット、ガスケット、光クロージャ スリーブシール部の表面にゴミなどが付着していな い事を確認してください。ゴミ等が残っていると浸 水の原因になることがあります。ゴミが不着してい る場合はアルコール等できれいに拭き取ってくださ い。グロメット、ガスケットへのシリコングリス塗布 は、全ての面に薄く均一に塗布してください。グロ メットスリット接触面へも塗布が必要です。


■グロメット、ガスケットは、取り付け向きをそれぞれ の工法書で確認し正しい向きで取り付けます。

参照し、締め付けが一方向に偏らないよう、順番で 3~4回に分け手締めで均等に締め込み、「電動ドラ イバー」は使用しないで下さい(ボルトを緩める時 は使用可)。強く締め過ぎると部品が破損する場合 があります。各光クロージャの規定トルクを遵守し てください。光クロージャ締結後は、施工不良によ る浸水を防ぐためにも確実にガスフラッシュテストを 実施願います。詳細は、地中用光クロージャのガス フラッシュテストの項目を参照ください。 ■その他の確認事項

■光クロージャの締結は、各光クロージャの丁法書を

◇心線は許容曲げ半径、部品の動作範囲を考慮した 余長が確保されていることを確認してください。

◇ケーブル導入部の根元は垂直状態を確保してください。

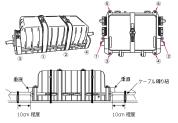

浸水しないか チェックするには どうすればいいの?



ガスフラッシュ

テストの実施を

お願いします。

# 地中用光クロージャを設置する際は、 ガスフラッシュテストの実施をお願いします。


地下など冠水が想定される場所に設置する際は、光クロージャ内部が浸水しないよう気密型の光クロージャを使 用します。光クロージャ本体の合わせ目部分には、主にゴム (グロメット、ガスケット) を用いて気密を確保し ていますが、施工不良による浸水が起きる場合がございます。

### 施工時の注意事項

●ゴム (グロメット、ガスケット) ヘゴミの付着、 キズ が無いことを確認する。

●シリコングリスをムラ無く塗布する、ゴムを取 付ける際にゴムがズレないように注意する。

●カバーの締め付けに不均一、不足が起きないよ うトルクレンチで規定トルクで締め付ける。

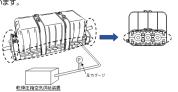

気密が確保されているか確認するために、施工後にガスフラッシュテストの実施をお願いしています。光クロー ジャのガスバルブからガスを供給(乾燥圧縮空気供給装置などを使用)しながら点検液(石鹸水等)を用いて目 視で確認します。

### ガスフラッシュテスト実施時の注意事項

- ●光クロージャの全周全箇所のシール部及びグロメット部、ガスバルブ部分から漏れがないか点検を 行ってください。
- ◎導入されたケーブルから内部気圧が抜けていくため、既定の圧力を保持した状態でガス漏れがな いか確認する必要があります。
- 標準の封入圧は 39.2 KPa (0.4k g f/cm²) です。
- 再組立時のガスフラッシュテストにおいて、漏洩が数回連続して発生した場合は、部材にキズや変 形などがある可能性がございますので、ガスケット・グロメット(閉塞栓)を新品に交換してください。
- ※詳細は各光クロージャの工法書をご参照ください。
- ※お客様毎に管理基準を設けている場合はそちらの条件に従ってください。

融着接続機/工具

光システム製品

129

# 仕様書に記載されている用語を正しく理解し、 施工品質を向上させましょう。



# 「光ファイバ関連製品 仕様書用語集」

### 光ファイバについて

### 光ファイバの構造部

#### ■コア径

マルチモード光ファイバに適用され るパラメータ。コア領域の外周を 最もよく近似する円の直径を表しま す。現在ではコア径 50 μ m のファ イバが一般的になっています。



クラッド表面を最もよく近似する円の直径。接続するファイバどうしのク ラッド径の差が大きいほど、接続損失が大きくなります。

#### ■モードフィールド径 (MFD)

シングルモード光ファイバに適用されるパラメータ。伝搬モードの電界 分布の広がり (光の通り道) の直径を表します。光は通常はコア領域を 通りますが、シングルモード光ファイバの場合、光はクラッド領域にも漏 れ出すため、コア径ではなく MFD で規定します。 そのため MFD はコ ア径よりも若干大きくなります。この値が小さいほど接続アライメント の精度が要求されます。また、接続するファイバどうしの MFD の差が 大きいほど、接続損失が大きくなります。

### 光ファイバの伝送について

#### ■ケーブルカットオフ波長\*

シングルモード光ファイバに適用されるパラメータ。この値よりも小さ な波長で使用するとシングルモードになりません。屈折率分布やコアの 寸法など、光ファイバの構造で決められます。

光ファイバを光が伝搬するとき、2点間の光パワーの減少を示す値で、 次の式で表されます。

#### $\alpha = -(10 / L) \log (P2 / P1)$

L:ケーブル長 P1:入射光のパワー P2:出射光のパワー

この値が大きいほど、光パワーの減少が大きくなるため伝送距離が短く なります。

#### ■伝送帯域

マルチモード光ファイバに適用されるパラメータ。ベースバンド伝達関数 の大きさが、ある定められた値 (6dB) に減少する周波数を表します。つ まり、どの周波数まで信号を歪みなく伝送できるか表した値です。この値 が大きいほど、高周波数での伝送が可能になり、大容量伝送ができます。

### ■スクリーニングレベル\*

スクリーニングとは、ガラスの欠陥などを除去し構造信頼性を高めるため、 光ファイバ全長にわたり一定の伸び歪みを与え低強度部分を前もって破断 させる手法です。スクリーニングレベルは、この伸び歪みの値を表します。 この値が大きいほど、信頼性の高い光ファイバであるといえます。

#### ■零分散波長\*

シングルモード光ファイバに適用されるパラメータ。波長分散が零に なる波長を表します。波長分散の絶対値が大きい波長で伝送すると分 散が大きくなり、光のパルスの歪みが大きくなります。零分散波長を 1310nm 付近に設計した光ファイバが汎用 SM。 1550nm 付近にした 光ファイバが分散シフト光ファイバ(DSF)です。

#### ■零分散スロープ\*

シングルモード光ファイバに適用されるパラメータ。零分散波長におけ る分散の傾きを表します。零分散スロープが大きいと、一般的に各波長 における分散の絶対値も大きくなります。

#### ■コア偏心率

コア偏心率は、コア径に対するコアの中心とクラッドの中心との距離を 百分率で表した値です。

#### ■モードフィールド偏心量

シングルモード光ファイバの場合、コア偏心率ではなくモードフィールドの中 心とクラッドの中心との距離を表すモードフィールド偏心量が用いられます。

#### ■クラッド非円率

クラッド公差領域を定義する二つの円の直径の差を、クラッド径に対す る百分率で表した量です。

### ■ガラス曲がり量

光ファイバの曲率半径を表します。光ファイバの接続損失を小さくする ために重要なパラメータです。

### ケーブル部分について

光ケーブルを敷設する際に加えてよい最大の張力。敷設後も常時この 張力がかかってもよいというものではないので注意が必要です。

#### ■使用温度範囲

光ケーブルを敷設してよい温度環境。一般的に屋外使用であれば-20~ +60℃、屋内使用であれば-10~+40℃とされます。

#### ■最小許容曲げ半径

光ケーブルの曲げられる最小の半径。敷設中と敷設後で最小曲げ半径 は異なり、一般的に最小許容曲げ半径は、敷設中が光ケーブル外径の 20 倍、敷設後が 10 倍となります。

テンションメンバに FRP が適用される非金属ケーブルの場合は、最小許 容曲げ半径は一般的に FRP 外径の 100 倍となります。

### 光コネクタについて

#### ■接続損失

光ファイバ同士を接続したとき、一方の光ファイバから他方の光ファイバ に光が入るときに生じる光損失で、次の式で表されます。

### $\alpha = -10\log{(P2 / P1)}$ [dB]

P1: 接続筒所直前の光パワー P2:接続箇所直後の光のパワー

この値が大きいほど光パワーの減少が大きくなるため、接続損失が大き くなります。光コネクタの接続損失は、挿入損失、結合損失と呼ばれる こともあります。 試験方法は P.136 を参照ください。

#### ■通過損失

両端コネクタ付光コード/ケーブル製品を、光が通過した時のトータル 損失です。仕様上は、光コネクタ接続損失の両端(2接続)分と、光コー ド/ケーブルの長さに依存する伝送損失の合計値で表されます。測定は、 両端の光コネクタにそれぞれ検査用の基準コネクタを接続して行います。

#### ■反射減衰量

光コネクタへの入射光パワーと、接続面で反射される光のパワーとの比 をデシベル表示で表した値で、次の式で表されます。

### $\alpha = -10\log (P3 / P1) [dB]$

P1:接続筒所直前の光のパワー P3:接続箇所で反射される光のパワー

この値が大きいほど反射される光パワーが小さくなるため、ノイズが小 さくなります。

#### ■フェルールの研磨方法 (研磨種別)

光コネクタは、先端にあるフェルールと呼ばれる部品の研磨方法 (種別) により反射特性が異なります。P.50 の「フェルールの研磨方法」を参 照ください。


# 接続箱/クロージャについて

#### ■プレ配線

光スプリッタや FO コードなど、箱の中に収納する光ファイバ部品を工 場であらかじめ収納した状態で納入することをプレ配線と呼んでいます。 現場での作業時間の短縮の他にも高密度収納や部材管理の一元化など のメリットがあります。

#### ■保護等級

外来固形物および水に対する規定となります。(詳細は P.138 をご参照 ください) どちらかに限定する場合は防塵特性・防水特性と記載されます。

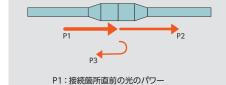

P2:接続箇所直後の光のパワー P3:接続箇所で反射される光のパワー

光コネクタの接続箇所の模式図



### ■機械特性

ここでは配線部材の品質・性能に対して使用されることがあります。そ の場合は敷設状態の配線部材における環境・外部要因に対する性能を 指します。

下記に一例を記載します。


- ・ケーブル引張強さ:ケーブルを軸方向に対しまっすぐ引っ張った場合 の把持力です。
- ・気密特性:主に地中クロージャにおいて内圧に対する規定になります。
- ・耐水圧特性: 主に地中クロージャにおいて外部からの内圧に対する 規定になります。

★印の仕様は、当カタログに掲載していませんので、詳しくはお問い合わせください。ただし、ご購入時の仕様書には記載されています。

光クロージ

製品

用途や敷設環境に適した光ケーブルを選び、 確実な作業を行うため、注意点を確認しておきましょう。

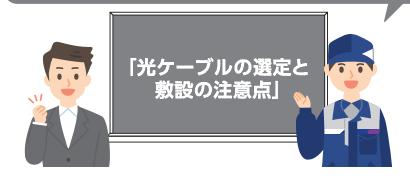

### 光ケーブル基本構造の選定(推奨構造)



※ 心線固定処置:接着剤やガーゼ等を用いてテープ心線と溝付きスペーサを一体化する処置。

### 敷設張力の計算方法例

張力計算において使用する計算式の例を以下に示します。

### ● 直線部

# T=10 •f • W • L

T:直線部の張力(N) 10: 重力加速度 (m/S2)

f :摩擦係数 W:ケーブル質量 (kg/m) L:直線部の長さ (m)

# $T_2=T_1 \cdot K$

2 屈曲部

K:張力増加率


f : 摩擦係数

θ:交角

 $T_2=(T_1+T)\cdot K$ T1:屈曲部直前の張力(N) T1:屈曲部直前の張力(N) T2:屈曲部直後の張力 (N) T2:屈曲部直後の張力(N)

> T:10fWL K:張力増加率 f :摩擦係数

自 曲線部

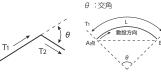


### 張力計算に使用する張力増加率(地下管路の一例)

	ケーブルと		
組合せ	管路 PE可とう管 ケーブル保護用 可とう管	張力増加率(K)	
摩擦係数	0.5		
	6~10	1.10	
	11~16	1.15	
	17~20	1.20	
交角(θ°)	21~25	1.25	
义用(6)	26~30	1.30	
	31~34	1.35	
	35~38	1.40	
	39~42	1.45	

### 敷設方法例

### 地下幹線

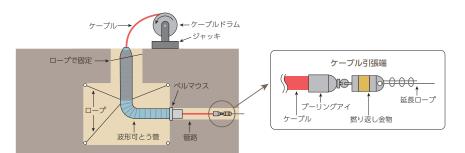

■光ケーブルの先端にプーリングアイ等の引っ張り端末を取り付けます。


■敷設時は、光ケーブルに捻回が発生しないように、上右の図に示し たような撚り返し金物などを使用します。

■ケーブルドラムは、円滑な曲がり方でドラムから繰り出されるように、 管路と鉛直な位置になるように、上左の図のように据付けます。ケー ブル繰り出し時によじれやキンクが生じないように注意します。また 波形可とう管、ベルマウスを使用してケーブルを保護します。

■ケーブルの延線において長尺敷設する場合は、ケーブル外被ではな くテンションメンバを引っ張るようにし、過張力にならないようにケー ブルに加わる張力を監視しながら行います。過張力になるとプーリン グアイの抜け、ケーブル偏平が起こる危険性があります。なお、許 容張力については、ケーブルの種類に応じて個別の仕様書で規定し ています。詳細は仕様書を参照ください。

■鉄道沿線等の振動が大きく心線移動が懸念される場所では、テープ スロット型ケーブル(一方向撚)に心線固定処置を施して用いるか、 SZ 撚テープスロット型ケーブルを用います。

### 架空幹線

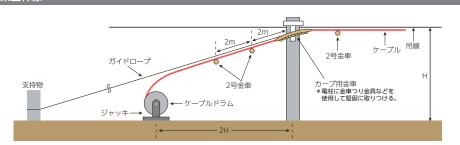

- ■敷設時は、光ケーブルに捻回が発生しないように、撚り返し金物・捻 回防止器などを使用します。
- ■ハンガーローラを用いる場合、構造上捻回が発生しやすく、特に影 響の出やすい長尺敷設においては十分な注意が必要です。
- ■ケーブルドラムの据付位置は、上図のように光ケーブルに極端な曲 げが加わらないように、電柱から 2H (H は金車取付高さ) 以上とし ます。敷設時のしごきによるケーブル偏平を防止するため、カーブ 用金車として曲率半径 300mm の 11 連金車が適しています。
- ■ケーブルの延線において長尺敷設する場合は、ケーブル外被ではな くテンションメンバを引っ張るようにし、過張力にならないようにケー ブルに加わる張力を監視しながら行います。過張力になるとプーリン グアイの抜け、ケーブル偏平が起こる危険性があります。なお、許 容張力については、ケーブルの種類に応じて個別の仕様書で規定し ています。詳細は仕様書を参照ください。
- ■やむを得ない事情により、テープスロット型ケーブル(一方向撚)を 用いる場合には、敷設後の振動による心線移動を防止するために、 必ず心線固定処置を実施します。
- SSD ケーブルは、風による振動低減のため、約 10m ごとに 1 回の 頻度で捻回処置を実施してください。

### 引き込み

■敷設においては、ケーブルに加わる張力、曲げ径等を監視し、許容値を超えないように注意します。

■ドロップケーブルを加入者宅に引き込む場合は、支持線の引き留め処置を行う必要があります。

■ドロップケーブルの支持線固定作業時、本体部を小さく曲げてファイバを折らないように注意してください。

スムーズな納入のためにも、 納入条件の事前確認を実施しましょう。



# 「光ケーブル輸送の 基礎知識|

### 光ケーブル輸送の基礎知識



### 光ケーブルの荷姿はどうなっているの?

光ケーブルの荷姿は、主に段ボールとドラム(木製)の2種 類があります。

光ケーブルの外径や長さ、納入先などにより、安全に輸送 できる荷姿を当社で選択しております。


(段ボールは、束巻きの光ケーブルのみとなります。)

### ドラム(木製)はどんな形なの?

ドラム(木製)は右記のような形になっております。

D : 鍔径(ツバケイ) = 直径(縦横)

W。: 外幅 = 幅

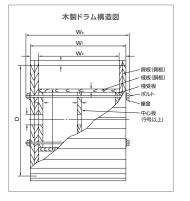

### トラックにはどのくらいの光ケーブルを積めるの?

トラックの大きさと積載の目安は下記表の通りです。

### トラック大きさと積載目安

※1 赤帽は、全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会の商標または登録商標です。
※2 パワーゲートは、極東開発工業株式会社の商標または登録商標です。
※3 ユニックは、古河機械金属株式会社の商標または登録商標です。

車種	目安	車	荷台サイズ (m) 車		■体サイズ高 (m)		積載重量			
早 性	(大きさイ	メージ)	長さ (L)	幅 (W)	高さ (H) 全長 (L)		車幅 (W)	全高 (H)	(kg)	
赤帽(ほろトラック)**1		軽自動車	1.8	1.4	1.3	3.4	1.5	2.1	350	
赤帽(バン)*1		<b>村日刹半</b>	1.6	1.2	1.1	3.4	1.5	1.9	350	
4t平ボティ車	20000000		5.8	2.1		8.3~8.5	2.4	2.9~3.5	3,000	
4tユニック車**3		消防自動車	5.2	2.1		8.3~8.5	2.4	2.9~3.5	2,250	
4tパワーゲート車**2			5.6	2.1		8.3~8.5	2.4	2.9~3.5	2,500	
10t平ボティ車		観光パス	9.5	2.35		11.2	2.5	3.2~3.8	10,000	
10tユニック車**3	0	観元ハス	7.6	2.35		11.2	2.5	3.2~3.8	8,250	
2tユニック車**3			3.5	1.8		5.3	2.0	2.8	2,000	
2tパワーゲート車 <sup>※2</sup>		コンビニ配送車 宅配便配達車	2.8	1.6		5.3	2.0	2.1	2,000	
2tパワーゲートロング車**2			3.8	1.8		6.4	2.0	2.3	2,000	

※ 当社調べ 1台のトラックに積み込み可能な量は、積載重量(ドラム+製品重量)のほか、ドラムサイズにより確定します。



### 荷卸し設備にはどんなものがあるの?

クレーン車、ユニック車、パワーゲート車、荷卸しマットがあります。 荷卸し設備と荷卸しマットの比較は次の通りです。

### 荷卸しマット


「荷卸しマット」とは、荷卸し設備(ユニック、パワ ゲートなど)を使用せずに、ドラムを荷台から卸すため の専用マットです。使用にはドラムの大きさ(鍔径: 1250mm以下)や重量 (250kg以下)の制限がありま すが、荷卸し時間の短縮、高さ制限のある場所でも荷卸 しが可能になるなどのメリットがあります。

※コネクタ付光ケーブルには、荷卸しマットを使用することはできません。

### 荷卸しマット



### 荷卸しマットの使用例

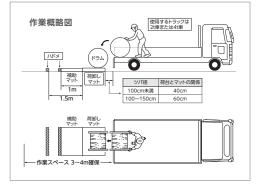

# 荷卸し設備(例:ユニック車) と荷卸しマットの比較

### - 荷卸し設備 例:ユニック車

ドラムの中心にワイヤーを掛け、アームで吊り上げ卸す 周囲に高架や電線が無いことをご確認ください。





### 荷卸しマット

トラックの荷台よりマットに向け静かに卸す





### 光ケーブルを注文する際には、何を確認すればよいの?

納入先の"車種制限" "高さ制限" "荷卸しマットの使用可不可" のご確認をお願いいたします。 ご確認いただいた納入条件にて、輸送手配させていただきます。

納入条件の例

車種制限: 4t 車迄 高さ制限:制限なし 荷卸しマットの使用:可 ※ビル内への納入が増えています。 ビル内への納入は入口に高さ制限がございますので、 必ずご確認をお願いいたします。

法令遵守の上、荷卸し設備、荷卸しマットを使用し、納入先敷地内で作業させていただきます。

よくある質問

光ケーブルについて



### **Q 光ケーブルは、どれくらい曲げられますか?**

ケーブル外径の 10 倍 (非金属ケーブルの場合は、FRP 外径の 100 倍)、または収納している 光ファイバの最小曲げ半径か、いずれか大きい数値が許容曲げ半径です。

光ファイバの許容曲げ半径は通常の 30mm ですので、ケーブル外 径がいくら細くても、30mm以下に曲げることはできません。なお、 住友電工は、許容曲げ半径 15mm の MM ファイバ「PureEther®-

Access とSMファイバ「PureAccess®-PBI、7.5mm のSMファ イバ「PureAccess®-A2」をラインナップ。光ケーブルの曲げ半径 に革新をもたらしています。



### ・マルチモード光ファイバのコア径 50 μ m と 62.5 μ m 仕様の違いは何ですか?

コア径 62.5  $\mu$  m 仕様は米国で広く用いられ、50  $\mu$  m 仕様は国内で一般的な仕様です。

62.5  $\mu$  m と 50  $\mu$  m では使用する伝送機器が異なりますが、62.5  $\mu$  m 仕様はコア径が大きいので伝送機器との結合が容易になり、機器の価 格が安価になります。50 µm 仕様は機器の価格は相対的に高くなりま

すが、光ファイバの帯域が広帯域になるメリットがあります。近年では広 帯域光ファイバを使用したギガビットイーサ、10 ギガビットイーサの普 及によってコア径 50 μm の仕様が主流になりつつあります。



融着接続機/工具

光システム製品

### ○ 防湿・防水機能をもつ光ケーブルには、どのようなものがありますか?

主にLAPシース型とWB型があります。

LAP シース型は、シース内面にアルミニウムテープを溶着し、防湿・防水機能をも たせていますが、シース損傷などによる浸水時には、ケーブル内を走水することがあ ります。一方、WB 型はケーブル心に吸水テープを巻き、防湿・防水機能をもたせ ているため、浸水時に吸水材が膨張し、走水を防止できます。

■ LAP シース型 品番に「LAP」記号が入っています。

例:層撚型ケーブル[8NHGI(PE-A1G)-L-LAP-FR]

■ WB 型 品番に [WB] 記号が入っています。

例:SZ撚テープスロット型ケーブル [100SM(PAPB)—SZ4R(EZB)—WB—E]

### 光クロージャについて



### **○ 光クロージャを開閉する際、再組立に必要な部材は何ですか?**

### カタログ掲載しております当社光クロージャは、追加部材不要です。

弊社では、通常、再組立に必要となる部材グロメット・ガスケットにシー リングテープの不要な低硬度ゴムを採用しているため、再利用が可能 で部材交換無しで再組立が可能となっております。 ただし、再組立作業時にグロメット・ガスケットにキズや変形などがあ る場合は交換が必要になります。交換要否は現品目視でしか判断がで きないため、現地調査後、施工前に個別部材単位でご用意していただ くことも推奨しております。

部材販売も実施しておりますので、各営業窓口へお問い合わせ下さい。



### ○ 架空専用光クロージャの定期点検、部品交換は必要ですか?

設置後約10年以降を目安に定期点検の実施、スリーブの交換を推奨しております。

当社架空専用光クロージャのスリーブは、スリーブ開閉時折り曲げ のため、ヒンジ部を有する構造となっております。設置環境や使用 履歴に起因し、光クロージャの設置から早いものでは 10 年程度経 過すると、スリーブヒンジ部分に亀裂が発生する現象が現れます。 この現象は、紫外線やスリーブ開閉時に繰り返し与えられるストレ ス等により、可動部であるスリーブヒンジ部分が真っ先に寿命を迎 えていると推定しております。光クロージャを長期間ご使用いただ くために、定期点検の実施をお願いいたします。

### 接続損失について



Q モードフィールド径の異なる SM ファイバを接続したときに、 接続損失が大きくなってしまいました。どうすればいいですか?

モードフィールド径の異なるファイバの接続損失を測定した際には、 真の接続損失と異なる「見かけ上」の接続損失が測定されます。


光ファイバの接続損失の測定には OTDR 法が広く使用されていま す。OTDR 法では、光ファイバに入射した光の後方散乱光を受光 することで測定を行います。後方散乱光の発生する割合を後方散乱 係数と呼びますが、モードフィールド径の異なるファイバでは、この 後方散乱係数が異なります。

パルス入射側ファイバの後方散乱係数より、出射側ファイバの後方 散乱係数が小さい場合、出射側ファイバから戻ってくる光のレベル が低下して見かけ上の接続損失が大きく測定されます (図 1)。

反対からパルス入射した場合は、真の接続損失よりも見かけ上小さ

しかし、両側から OTDR を測定し、その値の和をとって 2 で割るこ とにより、見かけ上の損失はキャンセルされ、真の接続損失を求め ることができます(図3)。


同じSM ファイバどうし (モードフィールド径 9.2 µm) を接続した 場合でも、モードフィールド径は $\pm$  0.4  $\mu$  m の使用公差内で異なっ ていますので、正確な接続損失を知りたい場合には、両側からの測 定が必要になります。

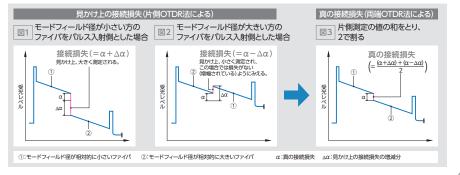


### ○ 光コネクタの接続損失は、どのような方法で測定すればよいですか?

### シングルモードとマルチモードで測定方法が異なります。

■シングルモードの場合 図 1 のように、測定系を構成します。 (JIS C 61300-3-4 に準拠した方法)

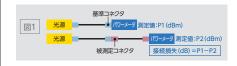

被測定コネクタにパワーメータを直接つなげられない場合(パネル 等にアダプタが搭載されている場合等)、図2のようにマルチモード ファイバのパッチコードを受け側に使用します。

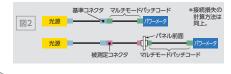

#### ■マルチモードの場合

定常励振モードで測定するために、図3のように励振器※を測定系 に導入します。

※測定するファイバと同種の長尺ダミーファイバ、および GSGG 型励振器(従 来より通信事業者等が使用)



LED 光源を使用する場合、図 4 のように 1.5dB モードスクランブラ を作成して、図3の励振器の代替とします。



光クロージャ光成端箱/光接続箱

融着接続機/工具

光システム製品

パッシブ製品

本カタログの掲載製品はすべてRoHS指令に対応しています。 ※住友電工の化学物質管理について



### 環境配慮形光ファイバケーブル

住友電工は、環境に配慮し
た製品を提供し、お客さまの
環境負荷を低減することで、
循環型社会の実現を目指す
企業としての責務を果たしま
す。

,		環境配慮形 光ファイバケーブル (ECO-OP)	環境配慮形耐燃性 光ファイバケーブル (ECO-OP/F)	環境配慮形難燃性 光ファイバケーブル (ECO-OP/SF)
†	ハロゲンフリー	0	0	0
-	難燃特性	適用しない	JIS C 3005 (傾斜試験)相当	JIS C 3521 (垂直トレイ)相当
F	発煙濃度(適用:シース材料)	適用しない	JIS C 60695-6-	31にて150以下
	燃焼時発生ガスの酸性度(適用:シース材料)	適用しない	JCS739712	てpH3.5以上

※ [JCS 5505 環境配慮形光ファイバケーブル]より

#### ■難燃性試験 ■UL難燃性試験 光ケーブルの難燃特性はユーザーの要望により使い分けがあり、国内外さまざまな規格があります。

難燃 グレード	低	国内		国外(UL銀格※)	高
試験規格	60度傾斜試験 (JIS C3005)	VW-1 (UL1581)	OFN/OFC (JIS C3521)	OFNR/OFCR (UL1666)	OFNP/OFCP (UL910)
用途	日本で要求される 一般的難燃グレード	米国で要求される 低難燃グレード	屋内垂直敷設に 要求されるグレード	複数階の床を貫通する垂直 敷設に要求されるグレード	ビル内の天井裏や床下等の空間 の敷設に要求されるグレード
試験 条件	30秒以内で燃焼するまで接炎	接炎15秒×5回	炎温度815度以上 接炎20分	接炎30分	接炎20分 空気の流速73m/min
判定基準	自然消炎	①各回とも延炎60秒以下 ②クラフト紙が燃えないこと ③脱脂綿に着火しないこと	最大燃焼長1800mm以下	延焼高さ3.66m以下 2階室内温度454.4度以下	燃焼長1.5m以下 発煙量AVG0.15以下 MAX0.5以下
試験方法	試料を水平に対して約60度傾斜さ せ支持し、炎の先端を下端から約 20mmの位面に30秒以内であり するまで当て炎を取り去った後に 資料の燃焼の程度を調べる。	脱脂綿を敷く。炎を15秒着火、 15秒休止を5回繰り返し燃焼の程	試料はケーブル外径の1/2間隔を 開けて1層に配置し150mm以上 となる本数をL815以上が多 20分間燃焼させ、最大燃焼長を確 認する	1階から3階末井部分までシャフト内にケーブルを設置し一定の空 及を供給し本がら30分間燃焼さ せ、燃焼長及び窒温を確認する。	全長約9mの試験炉内に幅30cmの ケーブルトレイ圏も、そこにケー ブルを敷き詰め一定の空気を供給 しながら20分燃料させ、燃焼長及 び発煙量を確認する。
対象製品	・標準光コネクタ ・一部の光ケーブル	・対象製品なし	・テープスロット型ケーブル ・層撚型ケーブル ・単心スロット型ケーブル	・難燃ライザーコード ・難燃ライザーメガネコード	・MPOラウンドコード ・MPO単心コネクタ変換FOコード

\*\*UL(Underwriter's Laboratories Incorporated)

### ■発煙試験(3mキューブ試験)

試験規格	IEC61034-2		
用途	欧州で要求される低発煙グレード		
試験条件	接炎40分		
判定基準	光透週率60%以上		
試験方法	3m立方メートルの試験室内で長さ1mのケーブル試料を40分 間燃焼させ、発生した煙による光透過率を確認する。 3m		
対象製品	・ノンハロ単心コード ・エコタイプコード集合ケーブル ・ノンハロメガネコード		

### ■防水試験

試験規格	_		
用途	屋外敷設(水走り防止)に要求するグレード		
試験条件	水位1mの水を24時間負加		
判定基準	常温で24時間行ってもケーブル内に40m以上走水しないこと		
試験方法	************************************		
対象製品	・スロット型ケーブル ・ディストリビューションケーブル		

### 光成端/接続箱/光クロージャについての規定

### ■保護等級 (防塵防水特性)

光成端 / 接続箱、クロージャともに一般的に外来固形物に対する保護と水の浸入に対する保護(主に屋外)が求められます。保護の分類は「JIS C 0920」に規定される IP コードで表示します。

	特性数字		保護の程度(要約)	推奨 設置場所
ı		0	無保護	
		1	直径50mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している	
	第一	2	直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している	屋内
	特性数字	3	直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している	屋内
	数字	4	直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している	屋外
		5	防塵形	
		6	耐塵形	

#### ■表示例

IP54:防塵形かつ水の飛沫に対して保護している。

IP3X: 直径 2.5 mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 水に対する保護は省略。

IPX7:外来固形物に対する保護は省略、水に浸しても影響がないように 保護している。

#### ■表示方法

| P | | | 第二特性数字(水の浸入に対する保護等級) 第一特性数字(外来固形物に対する保護等級)

特性数字		保護の程度(要約)	推奨 設置場所
	0	無保護	
	1	鉛直に落下する水滴に対して保護する	
	2	15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する	
第	3	鉛直から60度までの散水に対して保護する	架空
特性数字	4	ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	架空
数字	5	噴流に対して保護する	
	6	暴噴流に対して保護する	
	7	水に浸しても影響がないように保護する	地中
	8	潜水状態での使用に対して保護する	
Х		規定する必要がない場合	,
Х	_		

### ■ 19 インチラック規格 < EIA, JIS >

高さ方向の取付穴のピッチが大きく違います。下表でご確認ください。

ŧ	規格	EIA (EIA 310-D) 1992年 ※ IEC 60297 (1986年) に対応	日JIS(JIS C 6010) 1969年 ※ 対応するIEC規格なし	新JIS (JIS C 6010) 1998年 ※ IEC 60917 (1998年) に対応	
		44.45mm(=1U)	50mm	25mm	
取出	さ方向 R付穴 ピッチ 位mm)	ユニバーサルピッチ (15.875+15.875+12.7mm)  1.875	25 50 0 50	12.5 0 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0	
取付穴 ピッチ ほか (単位mm)		465.1±1.6 0 450.8以上 0 0 484.2±0.8	440N.F	0 465±2 0 0 0 0 450N± 0 0 0	
ы	幅	規定なし ※設置する床面積や配線するケーブル、コードの	数量などに応じて選定ください。		
外形	奥行き	規定なし ** [Y-OP4シリーズ]の奥行き寸法は450mm(前で 必要となりますので、奥行き600mm以上のラッ		ブル把持のスペースが	